


디지털 진동계 WT-63A

각부명칭

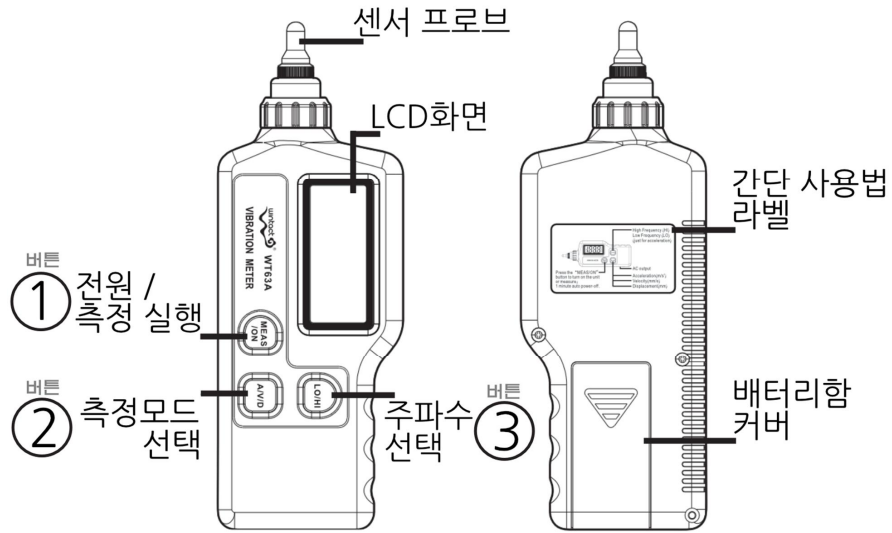


측정순서

MEAS / ON	A/V/D	LO/HI	MEAS / ON
버튼 ① 전원 ON	버튼 ② 측정모드 선택 Acceleration(가속도) Velocity(속도) Displacement(변위)	버튼 ③ 주파수 선택 HI / LO 1KHz 선택 없음	버튼 ① 측정실행 버튼 ①을 누르고 있어야 합니다.

※ A/V/D 버튼을 누를 때마다 3가지 측정모드가 순서대로 전환되고, 각 측정모드에 맞게 주파수를 설정합니다.

화면표시

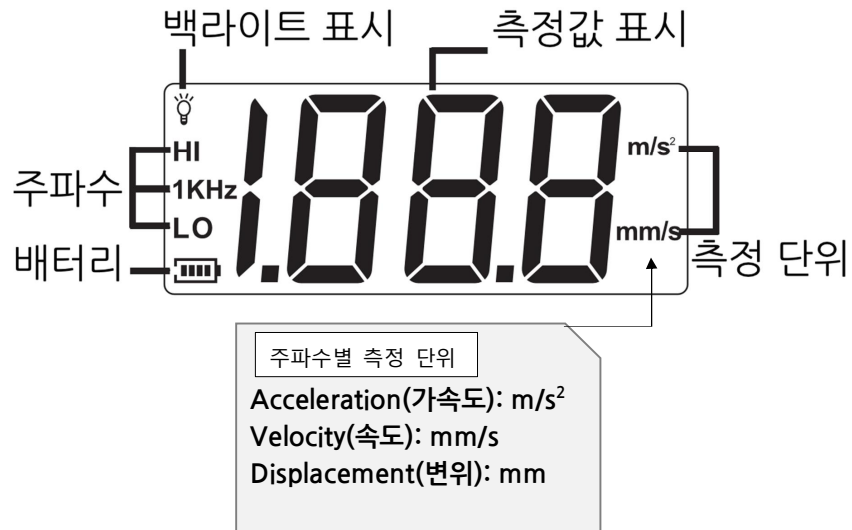

측정모드별 주파수 선택

Acceleration (가속도) 모드

A/V/D 버튼을 눌러서 Acceleration(가속도)모드를 선택.



LO/HI 버튼을 눌러서 LO 또는 HI 주파수를 선택합니다.



MEAS/ON 버튼을 누르고 있으면 측정이 됩니다.



Velocity (속도) 및 Displacement (변위) 모드

A/V/D 버튼을 눌러서 모드를 선택합니다.



MEAS/ON 버튼을 누르고 있으면 측정이 됩니다.



센서팁

- ※ 센서팁 2종 기본 제공
- 형은 본체에 장착
- L형은 제품케이스에 보관

